



**Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo**

Praça Izidoro Binda, 138 – Vila Nova – Colatina – ES – CEP – 29707-120

CNPJ – 14.934.498/0001-74

Tel: (27) 3722-0366

OFÍCIO Nº 003/2023

Colatina, 30 de janeiro de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor  
Diretor Geral do SAAE - **Ademir Couzi**  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí  
Guaçuí – Espírito Santo

O ER-CISABES, nos termos da Lei Federal 14.026/20 tem a competência de regular, controlar e fiscalizar os serviços de saneamento básico de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse município. Assim sendo, foi realizada pelo ER-CISABES ação de Fiscalização no sistema de abastecimento de água e no sistema de esgotamento sanitário, no município de Guaçuí no dia 04/05/2021 e 05/05/2021.

Face aos fatos observados durante o ato de fiscalização, às informações fornecidas pela SAAE de Guaçuí e à legislação pertinente, encaminho em anexo o Relatório de Fiscalização N°001/2021 e respectivo Termo de Notificação N°001/2023 com as constatações da ER-CISABES que apontam as não conformidades, recomendações e determinações identificadas.

Reitero que o prazo de defesa é de 60 dias, contados da data de recebimento deste ofício.

Atenciosamente

**André Luiz Toscano Dalmasio**  
Diretor Executivo

**Ana Carolina Tomazi Ragassi**  
Ente Regulador do CISABES



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### 1- ÓRGÃO FISCALIZADOR

001/2023

**Nome:**

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

**Endereço:**

Rodovia do Café, BR - 259 – Córrego Estrela – Colatina – ES.

### 2- AGENTE

**Nome:**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

**Endereço:**

Av. Agenor Luiz Thomé, 0 - Centro, Guaçuí - ES, 29560-000

### 3- FATOS APURADOS

No ato da fiscalização foram encontrados itens passíveis de melhorias. Os fatos apurados pela equipe do ER-CISABES estão detalhados no Anexo I.

### 4- AÇÕES A SEREM REALIZADAS:

O SAAE terá o prazo de 60 dias contados da data do recebimento deste termo de recomendação para apresentar sua defesa e um plano de trabalho para 12 (doze) mês para as ações de melhorias, de acordo com a realidade financeira da autarquia.

### 5- REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO FISCALIZADOR:

**Nome:**

André Luiz Toscano Dalmasio

**Cargo:**

Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico

Colatina(ES),30/01/2023

Assinatura e Carimbo



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

**CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES**

**Nº 001/2023**

Diante das análises das informações levantadas nas instalações do SAAE de Guaçuí, no dia 04/05/2021 e 05/05/2021, a equipe técnica do ER-CISABES aponta as seguintes constatações:

NC 01 - Acesso ao local de captação está necessitando de manutenção de Limpeza, há excesso de vegetação (Figura 2).

NC 02 - local não está devidamente identificado (Figura 12).

NC 03 - Alguns lugares do pátio da ETA possuíam excesso de vegetação e objetos indesejáveis (Figura 13 e Figura 14), necessitando de limpeza.

NC 04 - Não há Sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle dos tanques na casa química da ETA Cristo de Guaçuí (Figura 19).

NC 05 - Há corrosão na estrutura de chegada da água bruta na ETA compacta 1 (Figura 20), necessitando de manutenção.

NC 06 - Na chegada da água bruta da ETA do Cristo 2 (Figura 22) há presença de excesso de vegetação na estrutura, necessitando de limpeza.

NC 07 - Identificamos vazamento na estrutura de chegada da água bruta (figura 23 e 24).

NC 08 - A calha parshall ETA Cristo Compacta 1 (Figura 25), há corrosão na estrutura, necessitando de reparo.

NC 09 - A Calha parshall ETA Cristo 2 (Figura 26), necessita manutenção de limpeza.

NC 10- Na ETA Compacta 1 possui uma unidade de floculação (Figura 27 e Figura 28) que necessita de limpeza e manutenção, tendo em vista a presença de excesso de lodo.



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

#### CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES

Nº 001/2023

NC 11- Unidade 1 floculação (figura 26, Figura 27, Figura 28), Unidade 2 floculação (Figura 29, Figura 30, Figura 31, Figura 32) ambos necessitam de limpeza e manutenção, tendo em vista a presença de excesso de lodo e Vegetação.

NC 12 - O decantador ETA 1 (Figura 33, Figura 34) apresenta excesso de corrosão necessitando de manutenção.

NC 13 - O decantador da ETA 2 (Figura 35 e Figura 36), está necessitando de manutenção de limpeza.

NC 14 - Na estrutura dos registros dos Filtros há vazamento nos registros 1, 2 e 3 necessitando de manutenção (Figura 43, Figura 46, Figura 47)

NC 15 – Há fissura na estrutura decantador próximas aos registros 1, 2 e 3 que necessitam de manutenção e reparo (Figura 44, Figura 45, Figura 48 e Figura 49).

NC 16 - Há na estrutura da ETA 2 Excesso de Vegetação no Registro e nas proximidades da passarela (Figura 50 e Figura 51) que necessitam de limpeza e manutenção periódica.

NC 17 - Na estrutura de Passagem do decantador para os filtros da ETA 2, necessitando de manutenção de limpeza há vegetação das proximidades.

NC 18 - Os Filtros da ETA 1, necessitando de manutenção na estrutura e pintura.

NC 19 - Há passarela de acesso aos filtros da ETA 2 se encontra em condições precárias, com ferragem exposta e desgastada (Figura 57 e Figura 58) necessitando, de manutenção na estrutura da passarela de acesso aos filtros.

NC 20 - As descargas dos filtros (Figura 59, Figura 60, Figura 61). Há vegetação no local, onde necessita de manutenção de limpeza periódica.



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

#### CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES

Nº 001/2023

NC 21 - A água da lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores são lançados no Rio, sem tratamento.

NC 22 - O acesso a ETA compacta 1 é realizado por uma rampa (Figura 70), não há guarda corpo de segurança, necessitando assim da adequação do Guarda corpo no local.

NC 23 - Identificamos fissura no teto do laboratório com vazamento e infiltração, que necessitam de manutenção de reparo, limpeza e pintura (Figura 73).

NC 24 – Nos colaboradores não foi constatado o uso de crachás que os identificavam.

NC 25 - Na ETA do Cristo de Guaçuí as Capas necessitam de um lugar adequado, e o extintor de incêndio ficar em local visível e acessível (Figura 75).

NC 26 - O Painel de Controle (Figura 76) presente na ETA do Cristo necessita de identificação e sinalização de risco de choque elétrico.

NC 27 – HÁ Fiação exposta necessita de uma melhor adaptação (Figura 76).

NC 28 - Na área do Apoio há instalações externas necessitando de reparo (Figura 81).

NC 29 – O depósito de Sal Mosoro (Figura 82), Cal Hidratado (Figura 83), Hipoclorito (Figura 84), Cloro (Figura 85) o qual há excesso de vegetação no local, necessitando de manutenção de limpeza.

NC 30 - Reservatório 1 e 2, há rachaduras (Figura 88 ), corrosão nas tampas (Figura 87) necessitando de manutenção de reparo na estrutura e manutenção de pintura.

NC 31 - Não há sinalização no reservatório, necessitando de adequação de sinalização.

#### **EEAT do bairro Jurema**

NC 32- EEAT do bairro Jurema (Figura 91), não há facilidade para realização de trabalhos de manutenção.



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

**CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES**

**Nº 001/2023**

NC 33 - Não há acesso a EEAT do bairro Jurema, há excesso de Vegetação em toda a estrutura, necessitando de manutenção periódica de limpeza.

NC 34 - Não foi identificado sinalização de risco de choque elétrico.

NC 35 – Não identificamos extintor de incêndio no local.

NC 36 - O reservatório da EEAT não possui fácil acesso (Figura 92).

#### ***EEAT do Morro Antônio Martins***

NC 37 - há necessidade de manutenção nas paredes externas e internas (pintura).

NC 38 - Identificação na entrada (Figura 94).

NC 39 – Há necessidade de manutenção de limpeza no entorno pelo excesso de vegetação (Figura 104).

NC 40- Na estrutura desativada da ETA necessita de manutenção de limpeza, tendo em vista água parada na estrutura.

NC 41 – não há extintor de incêndio no local.

#### ***EEAT do Bairro Manoel Monteiro Torres***

NC 42 - EEAT do Bairro Manoel Monteiro Torres, não há bomba reserva no local.

NC 43 - há necessidade de manutenção nas paredes externas e internas (pintura).

NC 44 – Há necessidade de manutenção de limpeza no entorno, há excesso de vegetação (Figura 107, Figura 108, Figura 109, Figura 110, Figura 111).

NC 45 - Não há sinalização de risco de choque elétrico.



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

**CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES**

**Nº 001/2023**

NC 46 – Não há extintor de incêndio no local.

NC 47 - No Reservatório 2 (Figura 120), há necessidade de manutenção de pintura, e identificação na estrutura do reservatório.

NC 48 - Há vazamento visível no local (Figura 121 e Figura 122) necessitando de reparo.

#### ***EEAT da Vila dos Professores***

NC 49 - Não há bomba reserva (Figura 127 e Figura 128).

NC 50 - as paredes internas e externas da EEAB (Figura 131, Figura 132) necessitam de manutenção de limpeza e pintura.

NC 51 – Há necessidade de manutenção de limpeza e retirada de entulhos na calçada e objetos indesejáveis na internos.

NC 52 - Na EBBT não há sinalização de risco de choque elétrico.

NC 53 – Não há extintor de incêndio no local (Figura 125 e Figura 126).

NC 54 - Não identificamos conjunto moto bomba reserva na EEAT da Vila dos professores.

NC 55 - O reservatório 1 da EEAT Há excesso de vegetação no local, necessitando de manutenção periódica de limpeza.

NC 56 – há necessidade de manutenção de limpeza e pintura em toda a estrutura do reservatório.

NC 57 - O reservatório 2 da EEAT do Bairro dos professores não está devidamente cercado e identificado;



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

**CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES**

**Nº 001/2023**

#### ***EEAT do Bairro Antônio Francisco Moreira***

NC 58 - EEAT do Bairro Antônio Francisco Moreira não identificamos sinalização de risco de choque elétrico ( Figura 139).

NC 59 – Não há extintor de incêndio no local.

NC 60 - Não há bomba reserva (Figura 140, Figura 141 e Figura 142).

NC 61 - na parte externo da EEAT, há excesso de vegetação ( Figura 143) necessitando de manutenção de limpeza tendo em vista a grande quantidade de vegetação no local.

NC 62 - Há também objetos indesejáveis na outra extremidade que necessitam ser removidos (Figura 144).

NC 63 - Na Parte interna da EEAT de Moreira, há excesso de objetos indesejáveis que necessitam de manutenção de limpeza e retirada dos objetos (Figura 145 e Figura 146).

NC 64 - não há sinalização no local.

NC 65 - No acesso a estrutura do reservatório há necessidade de melhores adaptações, tendo em vista que estrutura apresenta risco aos colaboradores (Figura 148 e Figura 149).

NC 66- Há excesso de vegetação ao redor da estrutura do reservatório (Figura 150), necessitando de manutenção de limpeza.

NC 67 - Há necessidade de manutenção na tampa do reservatório (Figura 152), tendo em vista estrutura danificada e com fissura, deixando o reservatório exposto.

NC 68 - Há ferragem exposta (Figura 153), necessitando de manutenção.





Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES

Nº 001/2023

#### ***Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São Pedro Rates***

##### **EEAB de São Pedro Rates**

NC 69 - Não há identificação, necessitando de adequação.

NC 70 - Não há bomba reserva.

NC 71 – Há vazamento visível (Figura 156).

NC 72 - As paredes externas da EEAB necessitam de manutenção de limpeza, pintura e identificação.

NC 73 - Na EEAT há necessidade de manutenção de limpeza, tendo em vista a presença de objetos indesejáveis, que necessitam ser removidos (Figura 160 e Figura 161).

NC 74 - Na EEAB São Pedro Rates não há sinalização de risco de choque elétrico.

NC 75 - Não há extintor de incêndio no local.

NC 76 – Há dentro do poço objetos indesejáveis, que necessita de manutenção de Limpeza (Figura 158 e Figura 159).

NC 77 - Na ETA há captação da água bruta através do Poço, identificamos que é realizado o bombeamento de água bruta para o poço aproximadamente 20 horas por dia. Sugerimos, para economia do SAAE que seja desligado o bombeamento enquanto não há necessidade de captação pelo poço, assim o SAAE de Guaçuí terá uma grande economia na conta de Energia.

NC 78 - Não há identificação na entrada da ETA de São Pedro Rates (Figura 164).

NC 79 - A unidade de passagem da água bruta do Floculador para o Decantador, necessita de manutenção de limpeza tendo em vista vegetação exposta no local (Figura 169).



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

**CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES**

**Nº 001/2023**

NC 80 - O filtro (Figura 172), há fissuras visíveis (Figura 173) que necessitam de reparo.

NC 81 - Há vazamento visível na tubulação (Figura 174), necessitando de manutenção de limpeza tendo em vista excesso de vegetação no local.

NC 82 - No registro (Figura 175) há vazamento, necessitando de reparo.

NC 83 - A água de lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores são lançados no Rio, sem tratamento.

NC 84 - O reservatório 1, na tampa do reservatório há ferragem exposta que necessita de reparo (Figura 179).

NC 85 - O reservatório 2, local de difícil acesso.

EEAT da ETA São Pedro Rates.

NC 86 – EEAT da ETA, tubulação com corrosão necessitando de manutenção (Figura 180).

NC 87 - Não há bomba reserva (Figura 181).

NC 88 - Não identificamos sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle.

NC 89 - Há vazamento na tubulação do conjunto moto -bomba necessitando de reparo (Figura 183).

NC 90- As paredes internas necessitam de manutenção de limpeza, tratamento para infiltração e pintura (Figura 184).

NC 91 - não constatamos nos colaboradores da ETA de São Pedro Rates o uso de crachás que os identificavam.

NC 92 - Armazenamento dos produtos químicos, necessitando apenas de manutenção de limpeza (Figura 190).



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

**CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES**

**Nº 001/2023**

#### ***Sistema de Abastecimento de Água do Distrito São Tiago***

NC 93 - A condição de acesso ao local de captação não possui identificação. não possui identificação.

NC 94 - Na escada de Acesso a ETA, não há guarda corpo de proteção.

NC 95 - Na unidade de entrada da água bruta, está necessitando de manutenção de limpeza, tendo em vista a presença de vegetação e lodo (Figura 196).

NC 96 - A unidade de floculação (Figura 196 e Figura 197) há necessidade de manutenção de limpeza tendo em vista a presença de vegetação e de lodo no sistema.

NC 97 - Há desgastes na estrutura do decantador (Figura 197), necessitando de manutenção.

NC 98 - Na ETA de São Tiago não há guarda-corpos de proteção.

NC 99 - A água de lavagem do filtro e o lodo retido pelo decantador são lançados no Rio, sem tratamento.

NC 100 - Não identificamos o registro sobre a qualidade da água bruta e da água tratada.

NC 101 – Não Há quadro de aviso.

NC 102 - nos colaboradores do SAAE, não foi constatado o uso de crachás.

NC 103 – Na ETA não há extintor de incêndio em local de fácil acesso.

NC 104 - Há objetos indesejáveis espalhados na ETA São Tiago, que necessitam de manutenção de limpeza e organização (Figura 205).



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

#### CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES

Nº 001/2023

NC 105 - A Descarga da ETA de São Tiago necessita de manutenção de limpeza, tendo em vista excesso de vegetação no local (Figura 208).

NC 106 - Há vazamento no registro da ETA (Figura 209).

#### ***Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Emanuel Monteiro Torres.***

NC 107 - Não possui licenciamento.

NC 108 - A ETE está desativada, sem funcionamento. A ETE está em obras e não foi finalizada.

NC 109 - no local não possui sinalização na entrada.

#### **EEEB de Bairro Emanuel Monteiro Torres**

NC 110 - EEEB de Bairro Emanuel Monteiro Torres, não possui identificação (Figura 220).

NC 111 - na área há excesso de vegetação.

NC 112 – Não há acesso a EEEB de Emanuel Monteiro Torres devido ao excesso de vegetação, necessitando de manutenção de limpeza.

#### ***EEEB de Vila dos Professores***

NC 113- não possui identificação (Figura 220).

NC 114- Na área há excesso de vegetação (Figura 221), necessitando de manutenção periódica de limpeza.



Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

### ANEXO I

#### CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES

Nº 001/2023

NC 115 – A equipe não conseguiu identificar se há sinalização de risco de choque elétrico e bomba reserva.

#### ***Sistema Comercial de Guaçuí***

NC 116- O estado das instalações, aspectos estéticos, e funcionais (layout, pintura, etc.) (Figura 226, Figura 227, Figura 228 e Figura 229), conforto térmico, informatização está necessitando de manutenção de limpeza e reforma de toda a estrutura, tendo em vista várias paredes com infiltração.

NC 117 – No almoxarifado necessitando de manutenção de limpeza e organização das conexões.

NC 118- Banheiro (Figura 239 e Figura 240), que necessita de manutenção de limpeza e reforma, há infiltração visível.

NC 119- Identificamos sucata no almoxarifado (Figura 241, Figura 242 e Figura 243) que necessita de ser retirada. Há garagem (Figura 244).

NC 120 - No momento da fiscalização não há disponíveis para consulta no escritório e nem no atendimento ao público do SAAE, o Código de Defesa do Consumidor.

NC 121- Falta no escritório à disponibilização para realização de pós-atendimento através de formulário, permitindo ao usuário expressar sua opinião sobre o serviço prestado.